

סוהיל מ. סאבא
מהנדס בנין M.Sc

SOUHEIL M. SABA
Civil Engineer

سهيل مخايل سابا
مهندس بناء - ماجستير

□	□	■	□
□	□	□	■
■	□	■	□

יועץ קונסטרוקציה
יועץ קרקע וביסוס מבנים

CONSTRUCTION
CONSULTANT

مهندس قوة، مهندس تربة
وتأسيس مباني

יעוץ ביסוס למעון יום דו כיתתי
קיבוץ גשר

עורך דו"ח הביסוס :

אינג' סוהיל סאבא

מהנדס בניין M.Sc

יועץ קרקע וביסוס מבנים

תאריך : 7/12/2022

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

תאריך: 7/12/2022

יעוץ ביסוס למעון יום דו כיתתי

קיבוץ גשר

תוכן:

1. מבוא
 2. הקרקע
 3. המלצות לתכנון ולביצוע
 - 3.1- ביסוס
 - 3.2- רצפות, קירות וקורות
 - 3.3- ניקוז וביוב
 - 3.4- פיתוח השטח
 4. כללי
- נספחים:
- דף עזר לחישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטיים.
 - מפרט לביצוע הכלונסאות

תפוצה:

- יהל שיפמן - מועצה אזורית עמק המעיינות
- יאיר פלדמן – בועז ויטמן ניהול ופיקוח
- הקונסטרוקטור מטעם המזמין
- אדר' מיכל תירושי

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

יעוץ ביסוס למעון יום דו כיתתי

קיבוץ גשר

1. מבוא

דו"ח זה מתייחס לבניית מעון יום חד קומתי דו כיתתי בקיבוץ גשר בשטח כ- 400 מ"ר עבור המועצה האזורית עמק המעיינות .
במגרש קיים מקלט ישן אשר מעון היום המתוכנן ייבנה עליו בקצהו המערבי של המעון .
הטופוגרפיה בקרקע היא מדרון קל כלפי דרום .

הקרקע מסומנת כחלקה : 10 , גוש : 22641
תכנון ארכיטקטוני : אדר' מיכל תירושי
תכנון קונסטרוקציה : מהנדס סאמר נעאמנה

2. הקרקע:

סקר קרקע מסתמך על קידוח ניסון שבוצע במגרש עצמו ע"י מכונת קידוח חזקה לעומק 12.0 מ' , על ניסיון מצטבר מבנית בנינים סמוכים באזור, על היכרותי לקרקע באזור ועל מידע ממקורות אחרים.

מה שמאפיין את הקרקע באיזור הוא הימצאות בולדרים מבזלת קשה
בגדלים שונים או חלק משכבת סלע אשר מפוזרים באופן אקראי במסת
הקרקע המצטיין בחוסר אחידות וסדר.

לפי הנ"ל חתך הקרקע לפי הקידוח שבוצע במגרש עצמו היא כדלקמן:

ק-1 :

2.0 מ'- 0.0 מ' חרסית רזה עד שמנה עם חול A-7-5 עד A-7-6
8.0 מ'- 2.0 מ' טין מעט חרסיתי בצבע חום בהיר-אפרפר-צהבהב.
ב- 8.0 מ' נתקלים בבולדר בזלת , לא ניתן להתקדם בקדיחה , אלא רק עם מכונת קידוח חזקה של לפחות 350 כ"ס .

□	□	■	□
□	□	□	■
■	□	■	□

3. המלצות לתכנון ולבצוע

3.1 – ביסוס

שיטת הביסוס המומלצת היא כלונסאות חפורים ויצוקים במקום ע"י מכונת קידוח חזקה של לפחות 350 כ"ס לעומק מינימאלי של 12.0 מ' המצוידת במקדח וידיה למקרה של היתקלות בבולדרים סלעיים/בזלתיים בזמן הקדיחה.


להלן טבלת עזר לחישוב הכלונסאות:

עומק כלונס (מ')	קוטר כלונס (ס"מ)	תסבולת אנכית מותרת (טון)	% זיון מינ'
12.0	50	50	0.65
12.0	60	55	0.65
12.0	70	60	0.65

יש להפריד את הבניה המתוכננת מהמקלט הקיים ע"י מרווח מינימלי של 30 ס"מ לפחות ויסודות המעון יהיו מנותקים ומופרדים לגמרי מהמקלט הקיים , וכמובן עומק הכלונסאות באזורים הקרובים למקלט יחושבו מתחתית המקלט בקרקע הטבעית .

הערות :

- א. אורך הזיון הוא 0.3 מ' פחות מאורך הכלונס, והחישוק הוא חישוק לוליוני בקוטר 8 מ"מ שיצופף כל 10 ס"מ בשני המטרים הראשנים וכל 20 ס"מ בשאר. כלונס מינימאלי הוא 50 ס"מ בעומק 12.0 מ' וברזל מינימאלי לכלונס מינימאלי הוא 8 ברזלים קוטר 16 מ"מ .
- ב. אחוזי הזיון שצוינו במינימום , יכולים לגדול עקב דרישות בתקנים שונים , כולל ת"י לביסוס (940) עבור קרקעות תופחות או לפי חישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטים, בחישוב לפי התקן הנ"ל, לפי ת"י 940 הנוסחה היא :
$$Z=(700d - 0.5p)*k$$
 כאשר Z כוח מתיחה במצב שירות בק"נ, P- העומס הקבוע בק"נ d – קוטר הכלונס במ'. במקרה זה יש לקחת $k=1.4$.
- ג. ניתן להניח קשר לינארי בין העומס האנכי בפועל לבין השקיעה, עבור עומסים הקטנים מהמקסימום המותר. השקיעה המצוינת בטבלה הינה השקיעה הכוללת, כ- 70% ממנה הינה שקיעה מיידית והיתרה "זחילה" הנמשכת לאורך שנים, אם כי בדעיכה.
- ד. כלונסאות המועמסים כעומס גדול מהמופיעים בטבלה, יהפכו לזוגות במרחב צירי שלא יפחת מ- 3.0 פעם הקוטר.

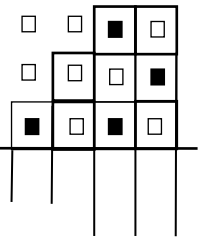

ה. בנספח מצורף דף עזר לחישוב הכלונסאות לכוחות אופקיים ומומנטים.
א. מקדם תאוצת הקרקע האופקית החזויה באזור האתר לפי ת"י 413 מהדורה משולבת 2013:

Z	
0.25	10% @ 50 years
0.33	5% @ 50 years
0.44	2% @ 50 years

ת"י 413 מחודש אוגוסט 2003 משנת 1995 מייחס לגשר תאוצת קרקע בשיעור
 $Z=0.27$.

- ז. בנספח מצורף מפרט לביצוע הכלונסאות. בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע ע"י מכונת קידוח בהספק מנוע עליון של 250 כ"ס לפחות המצוידת במקדח וידיה לקדיחה בשכבת הבזלת.
- ח. במפרט הערה בהקשר לביצוע במקרה של הופעת מים בקדוחים.
- ט. בזמן יציקת הכלונסאות יש להחדיר לעומק של 1.0 מ' תבנית מקרטון קשיח ושתבלוט עד לתחתית קורות היסוד ולהשלים את היציקה עד לתחתית קורות היסוד. לא תותר יציקת עמודי יסוד.
- י. יציקת הכלונסאות תהיה ע"י החדרת צינור משאבה מוארך לתחתית הבור על מנת למנוע סיגריגציה ולדחוף את המים מתוך הבור החוצה במקומות שיופיעו מים בקידוחים.
- יא. לאחר היציקה יש לנכות את ראש הכלונס ע"י חציבה כ-20 ס"מ על מנת להגיע לבטון החזק של הכלונס שלא הושפע מהמים שעלו לראש הכלונס ממי התהום.
- יב. יש לעבד את ראש הכלונס ולהימנע מפטריות.

3.2- רצפות, קירות וקורות

כל הרצפות יש לתכנן כרצפות תלויות המופרדות מהקרקע היצוקות על ארגזי קלקר סכין או כוורת בעובי מינימאלי של 25 ס"מ.
הקורות יופרדו כנ"ל.
יש לשים לב לצורך במערכת קורות קשר או קירות שתקשור כל יסוד לשני הכוונים, ניתן לפי שיקול מתכנן הקונסטרוקציה, להחליף חלק מהאלמנטים הנ"ל בקשירה ע"י הרצפה ה"תלויה" בלבד.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

מומלץ לחבר את השבילים והחצרות לרצפת הבית כרצפה תלויה ע"מ להימנע משקיעות ומתזוזות .

**למרות כל הפעולות המנע לעיל , בקרקעות רגישות מסוג זה בכל זאת
עולים להופיע סדקים בבניין שהם בתחום המותר לפי ת"י 940 .**

3.3- ניקוז וביוב

פני הקרקע בתחום המבנה יוגבה מהסביבה כדי למנוע היקוות מים בהם. ההגבהה תעשה מחומרים בעלי מקדם חדירות נמוך. מחוץ למבנה יעובדו שיפועי קרקע כלפי חוץ במטרה להרחיק במהירות מים עיליים . העבודות המתוארות למעלה יבוצעו עוד לפני היסודות. מי מרזבים יורחקו בצורה מסודרת למרחק של 3 מ' לפחות מתחום יסודות המבנה. שוחות וקווי ביוב יורחקו למרחק כנ"ל.

3.4- פיתוח השטח:


הקירות התומכים במגרש יחושבו לפי מקדם לחץ עפר צידי במנוחה של $K_0 = 0.50$ כאשר הם בתחום הבניין ו- $K_A = 0.35$ לקירות הפיתוח. הקירות התומכים יבוססו על זוגות כלונסאות בזיגזג מתחת לרגל הקיר שאחד מהם יעבוד ללחץ השני לשליפה . קירות הגדר יבוצעו כנ"ל על כלונסאות לעומק 8.0 מ'. המילוי החוזר מאחורי הקירות יבוצע מחומר נברר מורטב ומהודק בשכבות, כך שכל הנפח יתהדק לצפיפות שלא תפחת מ- 98% מצפיפות חומר המילוי המקסימאלית לפי תקני ASTM מס' 1556/7 , 50 הס"מ הקרובים לקיר ימולאו בחומר גרנולרי מנקז אשר בתחתיתו יונח צינור שרשורי מחורר מופנה כלפי מוצא מסודר לפחות 4 מ' מקוי הבנין. 30 הס"מ העליונים של המילוי (כולל בתחום 50 הס"מ שמאחורי הקירות) ימולאו מחומר מקומי מורטב ומהודק למטרת איטום. עבודות הפיתוח יבוצעו לאחר החלפת קרקע בעובי 80 ס"מ במצעים סוג "א" אשר יהודקו בשכבות כל 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98% מודיפייד אשו . ההחלפה תתבצע עד לתחתית המבנה המתוכנן של מבנה הפיתוח . הגבהת החצרות מעבר לעובי הנ"ל של ה- 80 ס"מ של החלפת הקרקע הנ"ל ימולאו מחומר נברר מורטב ומהודק בשכבות כל 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98% מעל השתית הקיימת . השתית תהודק לדרגת צפיפות של 96% .

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. כללי

תכנית יסודות עם סימון העומסים תועבר לעיוני.
כמו כן יש להזמין אותי לביקורת בתחילת ביצוע היסודות.
הביקורת נחוצה הן למטרתה המקובלת – דהיינו בדיקה באם העבודות מבוצעות נכון ומקצועיות, והן למטרה נוספת הנובעת מאופי מסת הקרקע אשר בד"כ אינה הומוגנית.
הביקורת הנוספת בזמן הביצוע תפקידה לכן הינו גם להשלים את סקר הקרקע ולוודא התאמת הממצאים בשטח לחזוי בדו"ח. ברור שבמקרה הצורך יערכו שינויים בהנחיות כמתבקש מהממצאים בשטח, אפילו אם הדבר כרוך בהוצאות כספיות נוספות.

סוהיל מ. סאבא M.Sc
מהנדס יועץ לביסוס מבנים

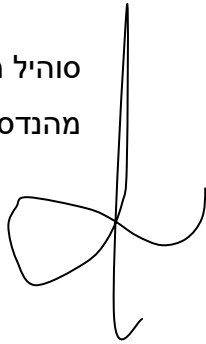

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

חישוב כלונסאות לכוחות אופקיים

רשימת הסימנים:

"F" – מקדם התלוי בסוג הקרקע ב- ק"ג / ס"מ³ = 0.60

"E" – מודל יאנג לבטון ב ק"ג / ס"מ = 250000

"A ; B" – מקדמים

"D" – קוטר הכלונס

"T" – פרמטר קשיחות

L MIN - אורך מינימאלי של הכלונס

Z MAX - מיקום M MAX מתחת לפני האדמה

@ - תזוזת ראש הכלונס בס"מ.

P – כוח אופקי הפועל על ראש הכלונס בטון

M MAX – המומנט המקסימאלי בכלונס ב טון * מטר

$$@ = A1 * P + A2 * M$$

$$M \text{ MAX} = B1 * P + B2 * M$$

Z MIN (M)	L MIN (M)	T(M)	B2	B1	A2	A1	D (CM)
2.150	6.65	1.65	0.80	1.29	0.054	0.145	45 , 50
2.487	7.65	1.91	0.80	1.50	0.034	0.108	60
2.875	9.00	2.21	0.80	1.73	0.025	0.085	70
3.263	10.40	2.51	0.80	1.960	0.016	0.063	80
3.622	11.044	2.76	0.80	2.156	0.012	0.050	90,100

חישוב זה הוא חישוב אילסטי, המקדם F הוערך באופן גז והוא יכול להשתנות בתוך מסת הקרקע. התזוזות יכולות לגדול עד לשלשה פעמים כתוצאה מהזחילה וכו'.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

מפרט לביצוע כלונסאות רגילים ללא הרחבה

א. כללי :

1. מפרט זה מתייחס לכל העבודות החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בקוטר 50 ס"מ או יותר, ומשלים את תכניות הביצוע, ודו"ח מהנדס.
2. יש להגן על אתר הבניה בפני גשמים ושטפונות ע"י נקוז היקפי של שטח האתר. באם מתוכננים בשטח נקזים יבוצעו תחילה הנקזים כדי למנוע הצפת השטח.
3. יש לנהל יומן עבודה שיאושר ע"י המהנדס. יועץ הקרקע יוזמן לאתר ביום הקידוחים הראשון, לבקרה ומתן הנחיות סופיות. מעצם אופייה של עבודות הקדיחה והיציקה, מומלץ שתבוצע תחת פיקוח צמוד של גורם בעל ידע וניסיון מתאימים.

ב. הקדיחה :

1. הקידוח יבוצע ע"י קבלן עם ציוד תקין שיאושר ע"י המהנדס, ומותאם לתנאי הקרקע הצפויים באתר. בד"כ (אם לא צוין אחרת), דרושה מכונת קידוח בעלת הספק מנוע עליון של 250 כ"ס לפחות, מציידת במקדחי וידיה.
2. יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנוכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך מהלכה.
3. לא יאושר קידוח כלונס שסטית צירו מהאנך עולה על 1% וסטית מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על 5% מקוטר.
4. קוטר הכלונסאות יהיה לפי המסומן בתכנית. אין לשנות את מימדי הכלונסאות ללא אישור המהנדס. אורך הכלונס המסומן בתכניות הינו באומדן ולפי ממצאי פרופיל הקרקע יתכנו שנויים עפ"י הנחיות המהנדס.
5. יש לנהל רשום שלבי הקדיחה והיציקה ולציין את עומק השכבות השונות.
6. יש להכניס צינור מגן באורך של 60 ס"מ לפחות ולהבליטו מפני הקרקע, על מנת למנוע חדירת לכלוך וחומר מופר לחור הקדיחה. במקרה של קדיחה בחתך קרקע יציבה בחלקו העליון שלך הכלונס, ניתן לוותר על הדרישה הסעיף זה, באישור יועץ הקרקע בלבד.
7. יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת, שירי בוץ ושקע חול. הניקוי יעשה מיד לפני הכנסת הזיון לבור הקידוח ע"י מקדח שטוח סגור. לפני גמר הקידוח חנוקה כל סביבת הבור מכל חומר שהוצא מהקדוח למנוע הפרת תחתית בעת הכנסת הזיון והיציקה.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

טוהיל מ. סאבא
מהנדס בנין M.Sc

SOUHEIL M. SABA
Civil Engineer

سهيل مخايل سابا
مهندس بناء - ماجستير

יועץ קונסטרוקציה
יועץ קרקע וביסוס מבנים

CONSTRUCTION
CONSULTANT

مهندس قوة، مهندس تربة
وتأسيس مباني

8. יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה ביום הקדוח. אין להשאיר בור פתוח ליום המחרת. הזיון יקשר אל צינור המגן כך שקצה הזיון לא יהיה במגע עם הקרקע בתחתית הקידוח.
9. במקרים בהם יש חשש להתמוטטות דפנות הקידוח ו/או חדירת מים יש לבצע את היציקה מיד בגמר הקידוח. לצורך זה יעמוד מערבול בטון מוכן בהמתנה. כמו כן יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון תערובת הבטון.
- במקרה שעד תחילת היציקה מצטברת בתחתית הבור כמות מים בגובה העולה על 10 ס"מ יש לצקת בטכניקה של צינור טרמי (בקוטר המותאם לקוטר הקידוח) שיורד עד תחתית הקידוח והיציקה תהיה מלמטה כלפי מעלה כשתמיד לפחות 4 מ' של הצינור הטרמי בתוך הבטון. היציקה עד קבלת בטון בראש הכלונס. הבטון במקרים אלה יהיה ב- 30" 7".

ג. הזיון

1. על הקבלן לוודא שכלוב הזיון יהיה קשוח כדי למנוע התכופפות הזיון וצינורות הבקרה המחוברים אליו. לשם כך יש לרתך חשוקים עגולים וסגורים בקוטר 16 מ"מ לאורך הכלונס כל 3.0 מ' לפחות. במידת הצורך יש להוסיף ברזלים אלכסונים לאורך היקף כלוב הזיון או צלבים פנימיים לשמירת קוטר הכלוב.
- צלבים אלה יש לפרק בזמן הכנסת הזיון לבור. במקרה שהזיון אינו לכל אורך הכלונס, יש צורך לרתך לצינורות הבקרה חישוקים בקוטר מתאים, להקשחת מערכת הזיון, ולשמירת מרחק זהה בין כל הינורות.
2. כיוון הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גילי פלסטיק שיורכבו על החישוקים הסגורים שלאורך הכלונס, או בשיטה אחרת שתאושר ע"י המהנדס. אחת השיטות המומלצות הינה יצירת מרווח כלפי צינור המגן ע"י 3 צינורות או יותר באורך 4 מ'.
3. הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף ללא פגיעה בדפנות הקידוח. כאשר הזיון כבד רצוי להשתמש בשני מנופים: אחד להרמת הזיון במרכז הכובד והשני להבאתו למצב אנכי והורדתו לבור.

ד. יציקת הבטון:

1. במידת הצורך יש להשתמש בצמנט פורטלנד בעל התנגדות לסולפטים (עפ"י דרישה מיוחדת של המהנדס). אם לא צויין אחרת, נדרש בטון ב- 30" 5".
2. יציקת הכלונס תיעשה באמצעות צינור שוקת באורך 10 מ' ובקוטר 6" לפחות.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- יש להבטיח אספקת רצופה של בטון ואין לעשות הפסקה ביציקה.
- במקרה של סיתות ושבירת של חלק הכלונס העליון, הרי שאלה יבוצעו בזהירות, ובכבחים שיאושרו מראש ע"י יועץ הקרקע והמתכננים.

5.

ה. פיקוח בקרה:

- על הקבלן לאשפר למהנדס גישה חופשית לאתר ולמקורות החומרים כדי לבדוק את החומרים, הציוד והעובדה. על הקבלן להעמיד לרשות המהנדס עזרה לצורך נטילת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי התקן.
- איכות הקדיחה והיציקה יבדקו ע"י שילוב של השיטו הסונית והאולטרסונית (ראה פירוט בהמשך).
- על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעביר למעבדה מוסמכת לבדיקת החוזק. מספר הדגמים והבדיקות יקבע ע"י המהנדס במקום ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת לכל כלונס. כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הבטון חלות על הקבלן.
- במידה והביקורת בשיטות השונות תעורר ספקות ביחס לרציפות הבטון או ניקוי הקרקעית יידרשו קידוחי גלעין ובדיקת S.P.T. בתחתית ו/או בדיקות נוספות כולל בדיקות אולטרסוניות בין הקידוחים שבוצעו (קידוחי הגלעין) ואפילו ניסיון העמסה. הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן, ועפ"י הוראות שלנו, בהתאם להיקף הבעיה.
- במקרה של תוצאות בלתי מספקות יחויב הקבלן בביצוע כל התיקונים הדרושים כפי שיקבעו ע"י המהנדס, כולל מחיר הבדיקות הבלתי תקינות עצמן.
- בגמר הבדיקות והתיקונים על הקבלן למלא את צינורות הבקרה ע"י דייס צמנטי (גראוטינג).
- על הקבלן לנהל יומן עבודה שיכלול:
 - שעת התחלת הקידוח.
 - שעת גמר הקידוח.
 - עומק הקידוח לאחר גמר הקידוח.
 - עומק הקידוח לפני היציקה.
 - שעת התחלת היציקה.
 - שעת גמר היציקה.
 - כמות הבטון הנכנסת לקידוח.
 - אירועים מיוחדים כגון: הספקות בזמן היציקה או הקידוח, שקיעה או התרוממות כלוב הזיון וכו'.

□	□	■	□
□	□	□	■
■	□	■	□

1. בקרת הכלונסאות:

קיימות שתי שיטות לבקרת כלונסאות, השיטה האולטרסונית ושיטה הסונית. שיטת הבדיקה נקבעת לאחר התייעצות עם יועץ הקרקע ובהתאם לממצאים בשטח.

1.1. בקרת כלונסאות בשיטת אולטרסונית

הבדיקה מתבצעת ע"י הורדת משדר ומקלט פולסים אולטרסוניים בצינורות המותקנים בכלונס, בד"כ 3 צינורות, אך הבדיקה מתבצעת כל פעם בין 2 צינורות, זמן ההגעה של הפולסים מהמשרד למקלט כמדד לטיב הבטון בכלונס ובאמצעות השיטה ניתן לאתר את מהות התנה ומיקומה.

1.1.1. כלונסאות הנבדקים: בכל הכלונסאות שבהם יידרש הדבר יצמיד הקבלן לכלוב הזיון צינורות בדיקה בכמות והמקומות המתוארים בתכניות, ולפחות 3 צינורות בכל כלונס נבדק ולכל העומק.

1.1.2. תקנת הצינורות: הצינורות יהיו חדשים וישרים, בקוטר פנימי מזערי של 1.5". החיבורים בין קטעי צינורות יעשה בריתוך בלבד, תוך הקפדה שחומר ריתוך לא יחדור לתוך הצינור. תחתית הצינורות תאטם באמצעות כובעים מתאימים שירותכו לתחתית, וראשי הצינורות יסגרו בכובעים עם הברגות. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בעת הורדת כלוב הזיון והציקה על מנת למנוע פגיעה כלשהי בצינורות, ומוטלת עליו האחריות הבלעדית לתקינות הצינורות. הצינורות יובלטו כ- 60 ס"מ מעל פני הקרקע.

1.1.3. הגורם הבודק: הבדיקה האולטרסונית תבוצע בידי גוף מנוסה בסוג זה של עבודה, אשר יאושר על ידינו. הבדיקה באתר ופענוח התוצאות יופקדו בידי מהנדס גיאוטכני בעל ניסיון מוכח.

1.1.4. ציוד: הבדיקה האולטרסונית תעשה בערכת בדיקה המשגרת לא פחות מ- 20 פולסים לשניה בתדר של לא פחות מ- 40 קילוהרץ. כל הרכיבים יהיו במצב תקין, ותוכנת ההפעלה תהיה מהמהדורה האחרונה של היצרן.

1.1.5. הכנות הבדיקה: לפני הבדיקה יוודא הקבלן שקיימת גישה נוחה לכל ראשי הכלונסאות וימלא את הצינורות במים. הקבלן יחזיק את הצינורות מלאים במים את הצינורות במים. הקבלן יחזיק את הצינורות מלאים במים עד לסיום הבדיקה.

1.1.6. שיטת הבדיקה: הבדיקה תעשה על ידי הורדת משדר ומקלט במקביל לתוך זוג צינורות באותו הכלונס, הציוד יורד בכנת עם מד – עומד אוטומטי אשר יאופס

□	□	■	□
□	□	□	■
■	□	■	□

לפני הבדיקה. פולסים אולטרסוניים מהמשרד יקלטו במקלט ויועברו למעבר האותות אשר יציג את זמן ההגעה כפונקציה של העמוק. המקרה שיתגלה פגם בעומק כלשהו יחזור הגורם על הבדיקה כאשר המשדר והמקלט אינם באותו עומק, וימפה את הפגם מבחינת מיקומו וגודלו. הפלט לכל כלונס יכול לזהות ברור של הפרויקט ומספר הכלונס, תאריך ושעת הבדיקה וקנה המידה לעומק.

1.7.1. דו"ח : דו"ח סופי לגבי כל שלב בדיקה יוגש לא יאוחר משלושה ימי עבודה לאחר ביצוע אותו שלב. הדו"ח יכול לציילם של הפלט המקורי וכן טבלת סיכום עם ציון העומק במדוד של כך כלונס, חוות דעת לגבי מידת תקינותו, וכל מידע רלוונטי אחר.

2.1 בקרת כלונסאות בשיטת סונית

בשיטה זו אין צורך בהכנה מוקדמת.

1.2 כללי : הבדיקה הסונית נועדה לספק מידע ביחס לאורכי הכלונסאות, רציפותם וטיב הבטון. היא מסוגלת לאתר פגמים בכלונסאות מבחינת העומק, האופי ומידת החומרה, אולם איננה מתייחסת כלל לתסבולת הכלונסאות.

במקרה שהבדיקה הסונית תגלה ממצא בכלונס כלשהו רשאי המנדס לדרוש כי בכלונס זה יבוצעו קדוחי גלעין בקוטר 3" לכל עומקי ושאת כדי לבחון את הגורם לממצא החריגה ולעמוד על אופיו והיקפו וכן לבצע בדיקה אולטרסונית בין הקדוחים. בהזדמנות זו תבוצע גם בדיקת S.P.T. בתחתית על מנת לבדוק אם התחתית מופרת. בהתאם לשיקוליו רשאי מהנדס גם לדרוש את חשיפת הכלונס על מנת לאפשר בחינה יינתן פתרון ע"י יועץ הקרקע.

2.2.1. הגורם הבודק: הבדיקה הסונית תבוצע בידי גוף מנוסה בסוג זה של עבודה, אשר יאושר על ידי המהנדס. הבדיקה באתר ופענוח התוצאות יופקדו בידי מהנדס גיאוטכני בעל ניסיון מוכח.

2.3. ציוד: הבדיקה הסונית תעשה בערכת בדיקה ממוחשבת, דוגמת FPDS של TDR או CEBTP או שוות - ערך. כל הרכבים יהיו במצב תקין, ותוכנת ההפעלה תהיה מהמהדורה האחרונה של היצרן.

4.2.1. מספר הכלונסאות הנבדקים וגילם : כל הכלונסאות, להוציא אותם כלונסאות שלגביהם יקבע המהנדס שהבדיקה איננה הכרחית, יבדקו בבדיקה סונית. הכלונסאות יבדקו לאחר שחלפו שבעה ימים לפחות מיציקתם, אלא אם כן יורה המהנדס אחרת.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. 5.2. הכנת ראשי הכלונסאות : ראשי הכלונסאות יהיו נקיים, חופשיים ממים, קצף, גושים רופפים, מלט וכו' לשביעות רצון המהנדס. על הקבלן לאפשר גישה נוחה לכל ראשי הכלונסאות.

1. 6.2. שיטת הבדיקה: הבדיקה תעשה על ידי הצמדת מתמר מתאים אל ראש הכלונס, הכאה בפטיש על ראש, קליטת הגלים המוחזרים ונתוחם המחשב. הפלט לכל כלונס יכול זינוי ברור של הפרויקט ומספר הכלונס, תאריך ושעת הבדיקה, קנה מידה לעומק ומהירות הגלים ששימשה בסיס לחישוב, וכן תוצאות של שלוש מכות – פטיש דומות לפחות.

1. 7.2. דווח: דו"ח סופי לגבי כל שלב בדיקה יוגש לא יאחר משלושה ימי עבודה לאחר ביצוע אותו שלב. הדו"ח יכול צילום של הפלט המקורי וכן טבלת סיכום עם ציון העומק המדוד של כל כלונס, חוות – דעת לגבי מידת תקינותו וכל מידע אחר הנוגע לעניין.

2. סוגי הפיקוח והבקרה:

הקף הפיקוח והבקרה מותנים בתנאי הקרקע, ונתוני הכלונסאות המתוכננים. ככלל, רצוי, בכל העבודות, לבצע פיקוח "צמוד", בכל זמן ביצוע הכלונסאות. ע"י כך, יכולות להתגלות, שבאופן אחר, ספק אם יתגלו, מה גם שהגילוי נעשה בזמן.

לדוגמא: מפולות בזמן הקדיחה, ניקוי לקוי של התחתית, חדירת מים לקדוח וכו', כל אלה, גורמים לכך, שהמוצר הסופי המתקל: דהיינו הכלונס, הינו פגום, ולא יתאים ליעודו. חלק מהפגמים לא יתגלה בבדיקות הבקרה הרגילות. לדוגמא: הפרה של תחתית הקידוח, או של דופן הקידוח, גורמת להקטנת תסבולת הכלונס, אל אינה פוגמת בהכרח בשלמותו. פגם זה לא יתגלה בד"כ בבדיקות הרגילות, ורק פיקוח מתאים יגלה זאת, ובזמן שעוד ניתן לעצור את העבודה ולתקן את טעון תיקון.

מבחינת הבדיקות שתוארו לעיל הם ייקבעו ע"י המפקח לאחר התייעצות עם יועץ הקרקע לפי הממצאים בשטח.

כלונס שיתגלה בו ליקוי בשיטה האולטרסונית, יפסל.

כלונס שיתגלה בו ליקוי בשיטת סונית, יקדחו בו 3 קידוחי גלעין לכל העומק (+ בדיקת S.T.P. בתחתית כל אחד מהם), ובהם יערכו בדיקות אולטרסוניות, אשר יקבעו אם הכלונס יתבטל

או יפסל.

כל הבדיקות הנ"ל יערכו בפיקוח נציג משרד יועץ הקרקע.

סוהיל מ. סאבא
מהנדס בנין M.Sc

SOUHEIL M. SABA
Civil Engineer

سهيل مخايل سابا
مهندس بناء - ماجستير

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


יועץ קונסטרוקציה
יועץ קרקע וביסוס מבנים

CONSTRUCTION
CONSULTANT

مهندس قوة، مهندس تربة
وتأسيس مباني

מבחינת התקציב של עלות הבדיקות, הרי שאספקה והתקנה של הצינורות מומלץ שיהיו חלק מהעבודה המוטלת על הקבלן, וכלולה בכתב הכמויות במרכז, ועוד שהבדיקות (סונית ו/או אולטרוסונית), יוזמנו ע"י המזמים ישירות, ועל חשבונם. כאשר הבדיקות הנ"ל יראו על חשד לאי תקינות הכלונסאות, הרי שהוצאות הבדיקות עצמן (כולל בדיקות סוניות, אולטרוסונית), יוזמנו ע"י המזמים ישירות, ועל חשבונם. כאשר הבדיקות הנ"ל יראו על חשד לאי תקינות הכלונסאות, הרי שהוצאות הבדיקות עצמן (כולל בדיקות סוניות, אולטרוסונית, קידוחי גלעין ו-T.P.S.), בכלונסאות החשודים, יחולו על הקבלן. ברור גם שהוצאות התיקון, או ביצוע כלונסאות חדשים, או כל נזק שיגרם כתוצאה מהליקויים, יחולו על הקבלן.

אינג' סוהיל סאבא
מהנדס יועץ קרקע וביסוס מבנים

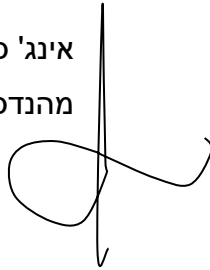

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

יועץ קונסטרוקציה
יועץ קרקע וביסוס מבנים

CONSTRUCTION
CONSULTANT

مهندس قوة، مهندس تربة
وتأسيس مباني



מיילוי יחסי צפיפות - רטיבות ובדיקות אינדיקטיביות ל:

135040 מספר פרוייקט:	הרחה קיבוץ נשר	שם הפרוייקט:						
1740061 מספר תעודה:	סוהיל מ. סאבא מהנדס בנין	שם המזמין:						
04/09/2022 תאריך ביצוע הבדיקה:	ת.ד. 2061 נצרת 16120	כתובת המזמין:						
04/09/2022 תאריך ההזמנה:		שם הקבלן:						
06/09/2022 תאריך הדפסה:	ק-1 עומק 2 מ' / ק-1 עומק 2.0 מטר	כתובת האתר:						
	סניף צפון - רח' יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'יק פוסט חיפה	מקום הבדיקה:						
		שם הסניף וכתובתו:						
		המדגם נבחר באקראי על ידי בא כח המזמין.						
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ב								
מאות הבדיקה: אגליוה מבנית לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ה' (אשטימה דרך נפה 200# לפי פרק ו')								
(כמות החומר העובר נפה - % משקל)								
	200#	10#	4#	3/4"	1.5"	3"	4"	נפה מס'
	0.075	2	4.75	19	37.5	75	100	גודל נפה, מ"מ
	61	98	100	100	100	100	100	המדגם - % עובר
								תחומי הדירוג
								התאמה לדרישות

מאות הבדיקה: יחסי צפיפות - רטיבות שיטה לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ב'		מקור החומר
<p>עקום יחסי צפיפות - רטיבות</p>	תכולת רטיבות, %	צפיפות מקסימלית ק"ג/מ"ק
	צפיפות יבשה, ק"ג/מ"ק	אחוז אבן מעל נפה 4#
		רטיבות אופטימלית, %
		צפיפות מחושבת, ק"ג/מ"ק
		רטיבות כוללת, %
		משקל סגולי (+3/4"), גרם לסמ"ק
	ספיגות (+3/4"), %	
		מיון AASHTO
		מיון אחיד לפי ת"י 253
		מיון A-7-6(11)
		חרטית רזה עם חול
		CL

מהות הבדיקות	התאמה	נתקבל	דרישה	יחידות	
לפי ASTM D4318 ובהתאם לנוהל נ.ב. 13.105		47		%	I.L.
		25		%	P.L.
		22		%	I.P.
לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ו'				%	שווה ערך חול
בהתאם לנוהל בדיקה מספר 13.110		50		%	תפיחה חופשית
בהתאם למפרט בין משרדי פרק 51				%	יחס נפות 200/40
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ח'				%	גריסות לוס אנג'לס
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ז"א				%	מדד מארכות
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ז"				%	מדד פחיסות

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות במסמך זה בוצעו בהתאם לתקנים לנהלים הישימים ובכללם ת"י 17025 התוצאות מתייחסות לחומר שנבדק בלבד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו פרטים אחרים. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. החלטה על התאמה למפרט תיקון 1865 תתחשבות באי הוודאות.

הערות:

טופס: 3093-47 שם המאשר ותפקידו: ולרי טקצ'ניקו-מהנדס חתימה:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



מיילוי יחסי צפיפות - רטיבות ובדיקות אינדיקטיביות ל:

135040 מספר פרוייקט:	הרחבה קיבוץ נשר	שם הפרוייקט:
1740073 מספר תעודה:	סוהיל מ. סאבא מהנדס בניין	שם המזמין:
04/09/2022 תאריך ביצוע הבדיקה:	ת.ד. 2061 נצרת 16120	כתובת המזמין:
04/09/2022 תאריך ההזמנה:	ק-7 עומק 2 מ' / ק-7 עומק 2.0 מטר	שם הקבלן:
06/09/2022 תאריך הדפסה:	סניף צפון - רח' יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט חיפה	כתובת האתר:
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ב	המודגם נבחר באקראי על ידי בא כח המזמין.	מקום הבדיקה:
(כמות החומר האוכר נכה - % משקל)	אנליזה מבנית לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ה' ושטיפה דרך נפה 200* לפי פרק ו'	שם הסניף וכתובתו:
		מחול הבדיקה:
		נפה מס'
		גודל נפה, מ"מ
		המדגם - % עובר
		תחומי הדירוג
		התאמה לדרישות

200*	10*	4*	3/4"	1.5"	3"	4"
0.075	2	4.75	19	37.5	75	100
64	98	100	100	100	100	100

מחול הבדיקה:	מקור החומר
יחסי צפיפות - רטיבות שיטה לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ב'	ק-7 עומק 2.0 מטר
עקום יחסי צפיפות - רטיבות	צפיפות מקסימלית
	ק"ג/מ"ק
	אחוז אבן מעל נפה 4*
	רטיבות אופטימלית, %
	צפיפות מחושבת, ק"ג/מ"ק
	רטיבות כוללת, %
	משקל סגולי (3/4"), (+)
	גרם לסמ"ק
	ספיגות (3/4"), %
	מיון AASHTO
	מיון אחיד לפי ת"י 253
	מיון אחיד לפי ת"י 253
	מיון אחיד לפי ת"י 253

מחול הבדיקות	התאמה	נתקבל	דרישה	יחידות
לפי ASTM D4318 ובהתאם לנוהל נב. 13.105		65		%
לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ו'		30		%
בהתאם לנוהל בדיקה מספר 13.110		35		%
בהתאם למפרט בין משרדי פרק 51		60		%
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ח'				%
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ז"א				%
לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ז"ב				%

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות במסמך זה בוצעו בהתאם לתקנים לנהלים הישימים ובכילם ת"י 17025 התוצאות מתייחסות לחומר שנבדק בלבד, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו תוצאות אחרים. הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. החלטה על התאמה למפרט תהיה באחריות המזמין/המבצע/המבדק/המבדוק. היעות:

טופס: 47-3093 שם המאשר ותפקידו: ולרי טקצ'ניקו-מהנדס חתימה:

סוהיל מ. סאבא
מהנדס בנין M.Sc

SOUHEIL M. SABA
Civil Engineer

سهيل مخائيل سابا
مهندس بناء - ماجستير

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

יועץ קונסטרוקציה
יועץ קרקע וביסוס מבנים

CONSTRUCTION
CONSULTANT

مهندس قوة، مهندس تربة
وتأسيس مباني

